

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : O02108	
Kilométrage compteur : 199648KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : OPEL	Type :VIVARO	Cylindrée : 1598CC
Carburant : DIESEL	Couleur : BEIGE	1 MEC :25/09/2017 2MEC :25/10/2019
Numéro de châssis :WOVJ7E606JV602108	Code : 303	
Puissance :145ch 107kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D ASSISE AVG			X
banquette arrière / TROU DANS HOUSSE AR			X
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☒	☐	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☒	☐	carnet entretien	☒	☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	18/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☒	jantes accessoires	☒	☒
Dimensions pneumatiques	215 65 16				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :	4 X PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule

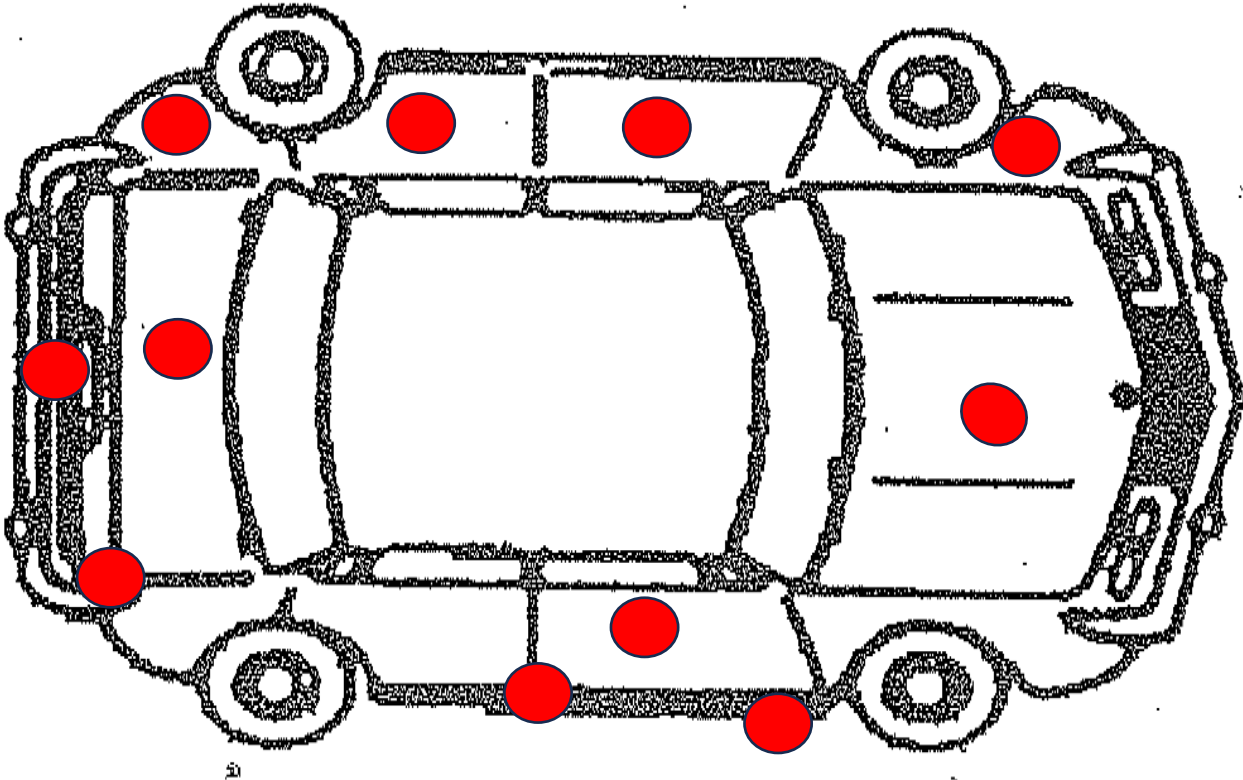

Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / REMPLACEMENT

FEU ARD / CASSE / REMPLACEMENT

BAS DE CAISSE DROIT / DEFORMATION / REPARATION

PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / DECOLLEMENT PEINTURE / REPARATION

AILE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / GRIFFE / POLISSAGE

MONTANT B / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / ENFONCEMENT + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE